


LEGENDA

- NEPŮVODNÍ, DODATEČNĚ PŘIDANÉ PRVKY
- CHYBA VE STATICE (PROTĚŽA, POŠKOZENÝ SPOJ...)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 2)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 3)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 4)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 5)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 3)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 5)
- CHYBA VE STATICE (PROTĚŽA, POŠKOZENÝ SPOJ...)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 2-3)
- PRVEK NAPADENÝ HNILOBOU (stupeň poškození 4)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2-3)
- PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 4)

PŮDORYS KROVU NAD ÚROVNÍ PRVNÍHO HAMBALKU

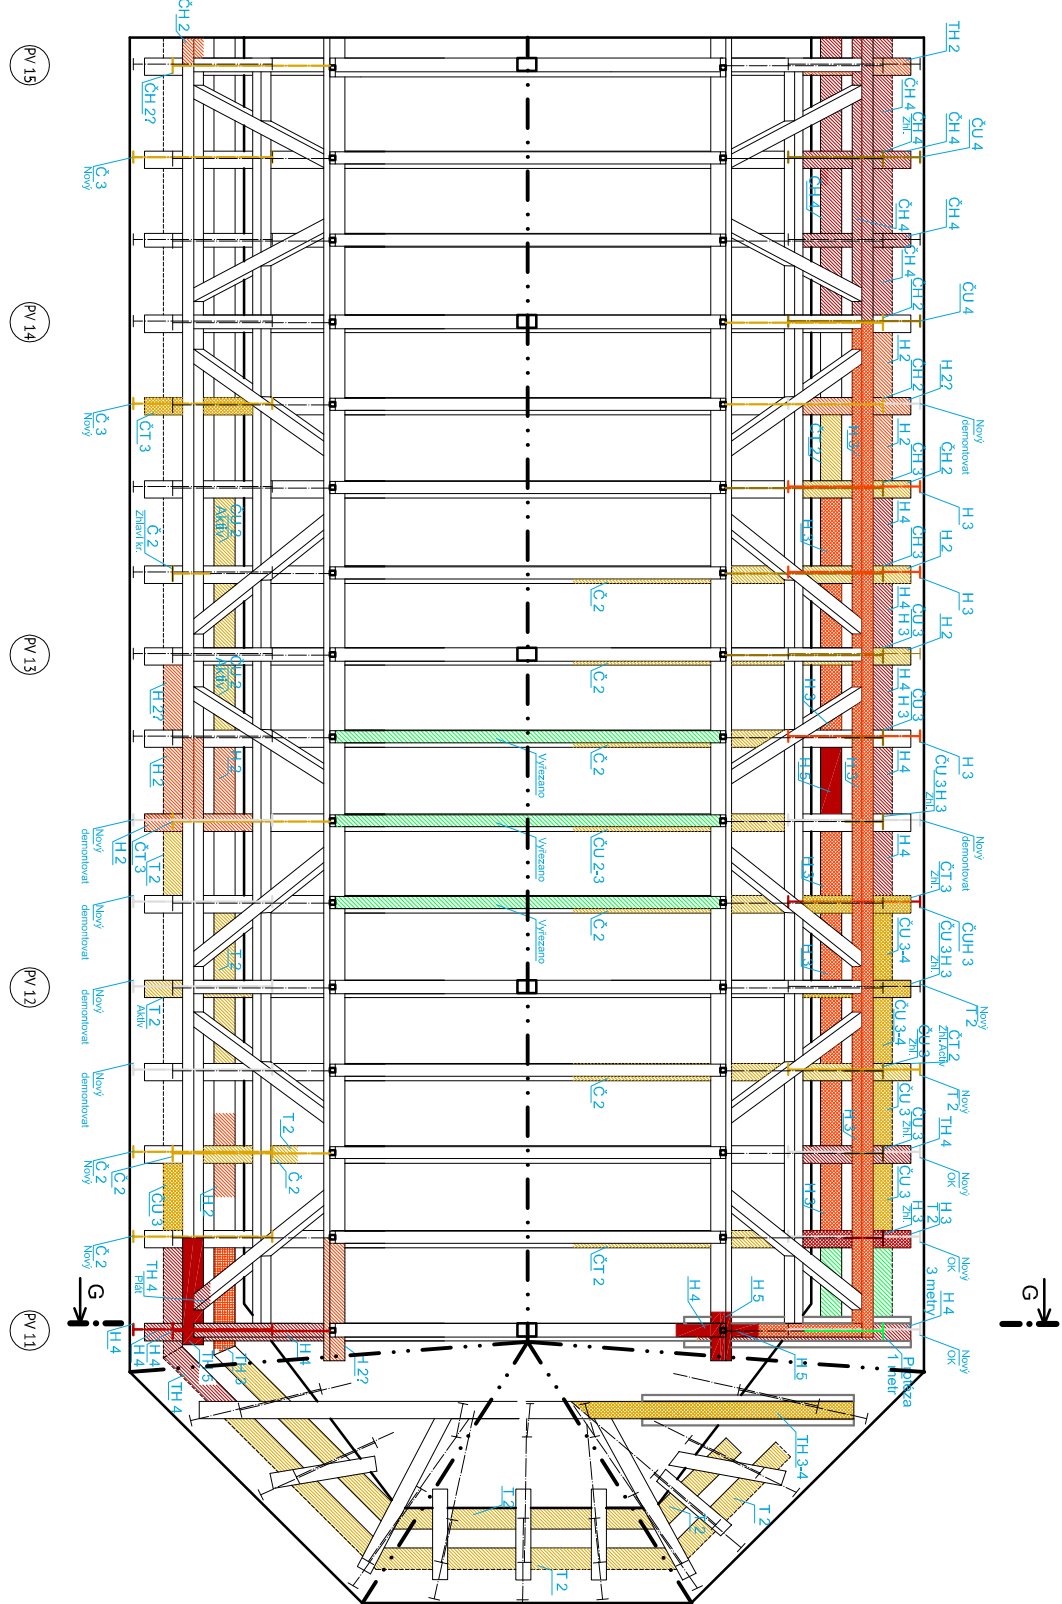

MÍSTO ODBĚRU VZORKU PRO MYKOLOGICKOU ANALÝZU

H3 VÝSKYT HNILOBÝ SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU

T3 VÝSKYT TESAŘÍKA SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU

Č3 VÝSKYT ČERVOTOČE SE STUPNĚM POŠKOZENÍ PRVKU (ČU - ČERVOTOČ UMRLČI)

Aktiv ZJIŠTĚNÁ AKTIVITA DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

VEDOUcí PRÁCE	Ing. VERONIKA HUNKOVÁ Ph.D.	Mendelova univerzita v Brně	
VYPRACOVAL	Bc. MICHAL ŽUREK	Lesnická a dřevařská fakulta	
KONZULTANT	Ing. MIROSLAV NAVRÁTIL	Ústav základního zpracování dřeva	
STAVBA	KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE		
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO parc.č. 380, okr. ZNOJMO		
INVESTOR	ŘÍMİKAT. FARNOST	DATUM	LEDEN 2016
OBSAH VYKRESU	ÚČEL	DPS	
PŮDORYS KROVU PRESBYTÁŘE KOSTELA		MĚŘÍTKO	1 : 100
- STAV POŠKOZENÍ PRVKŮ			Č. VYKRESU 13